

ВЗЛЕТ

ПРИБОРЫ УЧЕТА РАСХОДА ЖИДКОСТЕЙ, ГАЗА И ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ



**РАСХОДОМЕР-СЧЕТЧИК
ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫЙ**

ВЗЛЕТ ЭР

**МОДИФИКАЦИЯ
ЛАЙТ М**

ИНСТРУКЦИЯ ПО МОНТАЖУ

В41.00-00.00 ИМ



Россия, Санкт-Петербург

ШКСД.407212.006

СОДЕРЖАНИЕ

ВВЕДЕНИЕ	4
1. МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ.....	6
2. ПОДГОТОВКА К МОНТАЖУ	6
3. МОНТАЖ.....	7
3.1. Общие требования	7
3.2. Выбор места монтажа	7
3.3. Монтаж ЭМР в металлический трубопровод	9
3.3.1. Элементы сборно-сварной конструкции.....	9
3.3.2. Сварка элементов присоединительной арматуры.....	10
3.3.3. Монтаж присоединительной арматуры	13
3.3.4. Монтаж расходомера	14
3.4. Монтаж ЭМР в пластиковый трубопровод	16
3.4.1. Набор элементов присоединительной арматуры	16
3.4.2. Монтаж присоединительной арматуры.....	17
3.4.3. Монтаж расходомера	17
3.5. Электромонтаж расходомера	17
4. ДЕМОНТАЖ.....	21
5. ВВОД В ЭКСПЛУАТАЦИЮ	22
ПРИЛОЖЕНИЕ А. Конструкции из углеродистой стали для установки расходомеров в трубопровод	23
ПРИЛОЖЕНИЕ Б. Подключение адаптера USB-ЭР	29

Настоящая инструкция определяет порядок монтажа и демонтажа на объекте расходомеров-счетчиков электромагнитных «ВЗЛЕТ ЭР» модификации «Лайт М». При проведении работ необходимо также руководствоваться документом «Расходомер-счетчик электромагнитный «ВЗЛЕТ ЭР». Модификация «Лайт М». Руководство по эксплуатации» В41.00-00.00 РЭ, части I и II.

ПЕРЕЧЕНЬ ПРИНЯТЫХ СОКРАЩЕНИЙ И ОБОЗНАЧЕНИЙ

- DN - диаметр номинальный;
- ИБ - измерительный блок;
- ППР - первичный преобразователь расхода;
- ПУЭ - «Правила устройства электроустановок»;
- ЭМР - электромагнитный расходомер.

В тексте документа символом ® отмечены обозначения фланцев по ГОСТ 12820-80, который в настоящее время утратил силу и заменен на ГОСТ 33259-2015. Геометрические размеры фланцев по ГОСТ 12820-80 полностью соответствуют геометрическим размерам фланцев по ГОСТ 33259-2015.

ВНИМАНИЕ!

1. Расходомер допускается монтировать в металлический трубопровод с горячей жидкостью только, если монтажные конструкции трубопровода в соответствии с требованиями раздела 4 СНиП 3.05.03-85 обеспечивают компенсацию температурных расширений трубопровода для предотвращения деформации первичного преобразователя расхода (ППР) расходомера.
2. **ЗАПРЕЩАЕТСЯ** на всех этапах работы с электромагнитным расходомером (ЭМР) касаться руками электродов, находящихся во внутреннем канале ППР.
3. **ЗАПРЕЩАЕТСЯ** при включенном питании расходомера проводить электросварочные работы в помещении, где размещен ЭМР, если трубопровод, где установлен ППР, не заполнен жидкостью, а также на трубопроводе в месте установки ППР.
4. **КАТЕГОРИЧЕСКИ НЕ ДОПУСКАЕТСЯ** протекание сварочного тока через корпус ППР при проведении электросварочных работ.
5. **ЗАПРЕЩАЕТСЯ** при проведении сварочных работ вместо габаритного имитатора ППР, поставляемого по заказу, использовать ЭМР в качестве монтажного приспособления.
6. **НЕДОПУСТИМО** снимать с ППР защитные кольца, предназначенные для предохранения выступающей фторопластовой футеровки при монтаже и эксплуатации ЭМР.
7. **ЗАПРЕЩАЕТСЯ** поворачивать ЭМР, установленный в трубопровод, вокруг оси трубопровода.
8. **НЕ ДОПУСКАЕТСЯ** при перемещении расходомера поднимать его за измерительный блок.
9. Хранение и транспортирование ЭМР, футерованных фторопластом, должно осуществляться **ТОЛЬКО С ЗАЩИТНЫМИ КОЛЬЦАМИ**.
10. При невыполнении приведенных выше требований, предприятие **НЕ НЕСЕТ ГАРАНТИЙНЫХ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ**.

1. МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ

- 1.1. К проведению работ по монтажу (демонтажу) ЭМР допускаются лица:
 - имеющие разрешение на выполнение данного вида работ;
 - имеющие допуск на проведение работ в электроустановках с напряжением до 1000 В;
 - изучившие документацию на ЭМР и вспомогательное оборудование, используемое при проведении работ.
- 1.2. При проведении работ с ЭМР опасными факторами являются:
 - напряжение переменного тока (с действующим значением до 264 В частотой 50 Гц);
 - давление в трубопроводе (до 2,5 МПа);
 - температура рабочей жидкости (до 150 °С).
- 1.3. При проведении работ по монтажу (демонтажу) **ЗАПРЕЩАЕТСЯ**:
 - производить подключение к ЭМР или замену электрорадиоэлементов при включенном питании ЭМР;
 - производить демонтаж ЭМР из трубопровода до полного снятия давления на участке трубопровода, где производятся работы;
 - использовать неисправные электрорадиоприборы и электроинструменты, либо без подключения их корпусов к магистрали защитного заземления.
- 1.4. Перед проведением работ на трубопроводе необходимо убедиться с помощью измерительного прибора, что в месте монтажа на трубопроводе отсутствует опасное для жизни напряжение переменного или постоянного тока.

2. ПОДГОТОВКА К МОНТАЖУ

- 2.1. Транспортировка ЭМР к месту монтажа должна осуществляться в заводской таре.
- 2.2. После транспортировки ЭМР к месту установки при отрицательной температуре и внесения его в помещение с положительной температурой во избежание конденсации влаги необходимо выдержать ЭМР в упаковке не менее 3-х часов.
- 2.3. При распаковке ЭМР проверить его комплектность в соответствии с прилагаемым паспортом.

3. МОНТАЖ

3.1. Общие требования

Для монтажа ЭМР на объекте необходимо наличие свободного участка на трубопроводе для установки ППР и прямолинейных участков трубопровода необходимой длины до и после ППР.

Монтаж расходомера может выполняться как в металлический, так и в пластиковый (металлопластиковый) трубопровод.

Массогабаритные характеристики ЭМР приведены в Приложении Б части I руководства по эксплуатации В41.00-00.00 РЭ.

ВНИМАНИЕ! Не допускается размещение ЭМР в условиях, не соответствующих указанным в руководстве по эксплуатации.

3.2. Выбор места монтажа

3.2.1. ЭМР допускается монтировать в горизонтальный, наклонный или вертикальный трубопровод с восходящим потоком (рис.1). При этом должны выполняться следующие требования:

- внутренний канал ППР полностью заполнен жидкостью;
- давление жидкости в трубопроводе исключает газообразование;
- в месте установки ЭМР в трубопроводе не скапливается воздух.

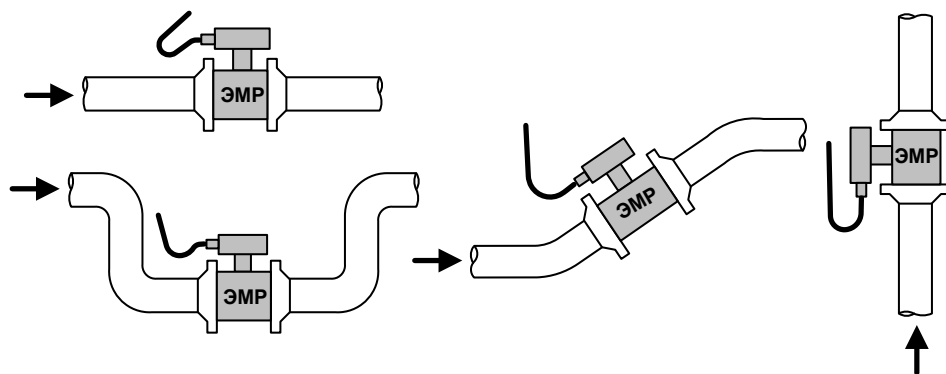


Рис.1. Рекомендуемые места установки ЭМР в трубопроводе.

Наличие грязевиков или специальных фильтров в месте монтажа ЭМР необязательно.

3.2.2. ЭМР лучше располагать в той части трубопровода, где пульсация и завихрения жидкости минимальные. В зависимости от вида гидравлического сопротивления (или нескольких последовательно расположенных гидравлических сопротивлений, например, насос – конфузор) минимальная длина (в DN ЭМР) прямого участка до и после расходомера должна соответствовать табл.1.

Таблица 1. Длины прямолинейных участков для различных исполнений ЭМР

Исполнение расходомера	Однонаправленный поток		Реверсивный поток	
	до ЭМР	после ЭМР	до ЭМР	после ЭМР
ЭРСВ-Х4ХЛ/ф	3·DN	1·DN	3·DN	3·DN
ЭРСВ-Х7ХЛ (при использовании «ВЗЛЕТ КПА»)	3·DN	1·DN	3·DN	3·DN
ЭРСВ-Х7ХЛ/ф (без использования «ВЗЛЕТ КПА»)	5·DN	3·DN	5·DN	5·DN

ПРИМЕЧАНИЯ.

1. Длина прямолинейного участка до расходомера любого исполнения должна быть не менее 10·DN при наличии насоса в трубопроводе перед ЭМР.

2. Длины прямолинейных участков, приведенные для расходомеров исполнений ЭРСВ-Х7ХЛ, обеспечиваются конструкцией «ВЗЛЕТ КПА».

3. Размеры прямолинейных участков в случае использования концентрических переходов при монтаже расходомеров исполнений ЭРСВ-Х4ХЛ/ф приведены в Приложении А.

3.2.3. Прямолинейные участки трубопровода на входе и на выходе из ЭМР должны иметь номинальный диаметр DN, равный DN расходомера.

3.2.4. В случае невозможности установки расходомера в рекомендуемых местах (рис.1) допускается монтаж прибора в верхней точке трубопровода (рис.2а) или на нисходящем потоке напорных трубопроводов (рис.2б, 2в).

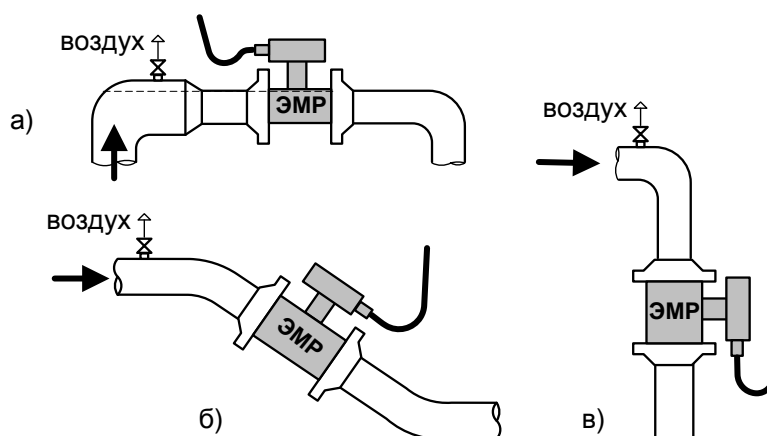


Рис.2. Установка ЭМР в трубопроводе с воздушным клапаном.

При этом необходима установка воздушного клапана (воздухоотводчика) в точке, находящейся выше верхней точки проточной части расходомера, например в расширении трубопровода.

ВНИМАНИЕ! Необходимо следить за исправностью воздушного клапана. Корректная работа расходомера возможна только при гарантированном отсутствии воздуха в канале.

3.2.5. При монтаже в горизонтальный или наклонный трубопровод рекомендуется располагать ЭМР измерительным блоком (ИБ) кверху (рис.3а). Угол отклонения оси стойки ИБ от вертикальной плоскости, проходящий через ось трубопровода, не должен превышать 30° .

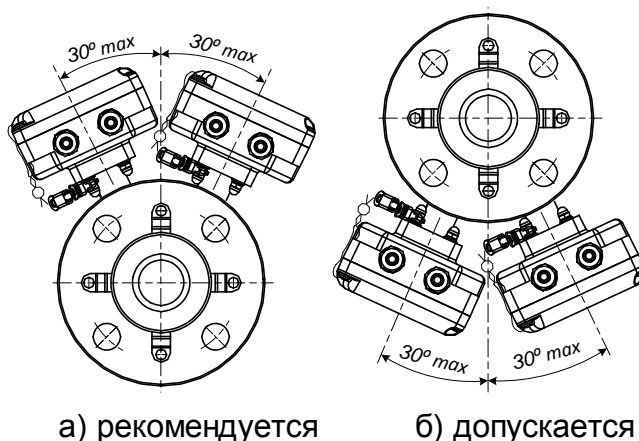


Рис.3. Расположение измерительного блока ЭМР при монтаже.

3.2.6. Напряженность внешнего магнитного поля промышленной частоты не должна превышать 400 А/м.

3.3. Монтаж ЭМР в металлический трубопровод

3.3.1. Элементы сборно-сварной конструкции

3.3.1.1. Для монтажа расходомера в металлический трубопровод должна использоваться сборно-сварная конструкция, изготавливаемая из набора элементов соединительной арматуры, соответствующих требованиям ГОСТ 33259, ГОСТ 8731, ГОСТ 8732, ГОСТ 8733, ГОСТ 8734 и ГОСТ 17380.

Возможна поставка (по заказу) соединительной арматуры в виде комплектов из отдельных элементов, подготовленных к монтажу, либо в собранном виде.

Предусмотрено три варианта комплектов:

- комплект №1 (фланцы, габаритный имитатор, крепеж, прокладки);
- комплект №2 (комплект №1, прямолинейные участки, конфузоры);
- комплект №3 (комплект №1 без имитатора).

Поставляются **фланцы** плоские приварные по ГОСТ 33259 с доработками. В Приложении А указаны типы фланцев, используемых для монтажа расходомеров в трубопровод, и виды их доработок.

Имитатор имеет DN и габаритно-установочные размеры, соответствующие размерам ППР расходомера, для монтажа которого предназначен комплект арматуры. Имитатор используется вместо ЭМР при проведении монтажно-сварочных работ, а также при отправке расходомера на периодическую поверку или в ремонт.

Прямолинейные участки труб соответствуют ГОСТ 8734 или ГОСТ 8732 и имеют DN, равный DN расходомера. Отклонения внут-

ренного диаметра труб на прямых участках до и после ЭМР не должны превышать величин, приведенных в табл. 2.

Таблица 2. Допускаемые отклонения внутреннего диаметра трубы Dтр прямолинейных участков

DN	10	15	20	25	32	40	50	65	80	100	150	200	300
Dтр, мм*	10±1,0	15±1,0	20±1,5	25±1,5	32 ^{+1,5} _{-3,0}	40 ^{+1,5} _{-3,0}	50 ^{+1,7} _{-3,0}	65 ^{+2,5} _{-3,0}	80 ^{+2,5} _{-8,0}	100 ^{+2,5} ₋₁₂	150 ^{+3,0} ₋₁₃	200 ^{+3,0} ₋₁₀	300 ^{+3,0} ₋₁₁

* – допуски на отклонения Dтр от DN расходомера указаны с учетом фактического значения внутреннего диаметра измерительного канала.

Концентрические переходы по ГОСТ 17378 исполнения 2 обеспечивают монтаж расходомера в трубопровод с DN, большим чем DN ЭМР.

Вид сборно-сварных конструкций из углеродистой стали в сборе с указанием справочных линейных размеров приведен в Приложении А.

ПРИМЕЧАНИЕ. Допускается уменьшение длины поставляемых прямолинейных отрезков труб при выполнении требований по длинам прямолинейных участков, приведенным в табл.1 и табл.2.

- 3.3.1.2. Также может поставляться (по заказу) комплект присоединительной арматуры «ВЗЛЕТ КПА» в сборе соответствующего типоразмера. Присоединительная арматура «ВЗЛЕТ КПА» соответствует требованиям, перечисленных выше ГОСТ, и имеет сертификат соответствия №РОСС RU.МН02.Н00016. Описание порядка монтажа расходомера с использованием «ВЗЛЕТ КПА» приведено в документе «Комплект присоединительной арматуры «ВЗЛЕТ КПА». Инструкция по монтажу».

3.3.2. Сварка элементов присоединительной арматуры

- 3.3.2.1. Сварка элементов присоединительной арматуры (сборно-сварной конструкции), а также сварка ее элементов с трубопроводом в месте установки ППР должна осуществляться в соответствии с ГОСТ 16037 «Соединения сварные стальных трубопроводов».
- 3.3.2.2. При изготовлении сборно-сварной конструкции используются плоские приварные фланцы по ГОСТ 33259 на давление 2,5 МПа. Сварка фланцев с прямыми отрезками труб (рис.4) осуществляется в соответствии с ГОСТ 16037.

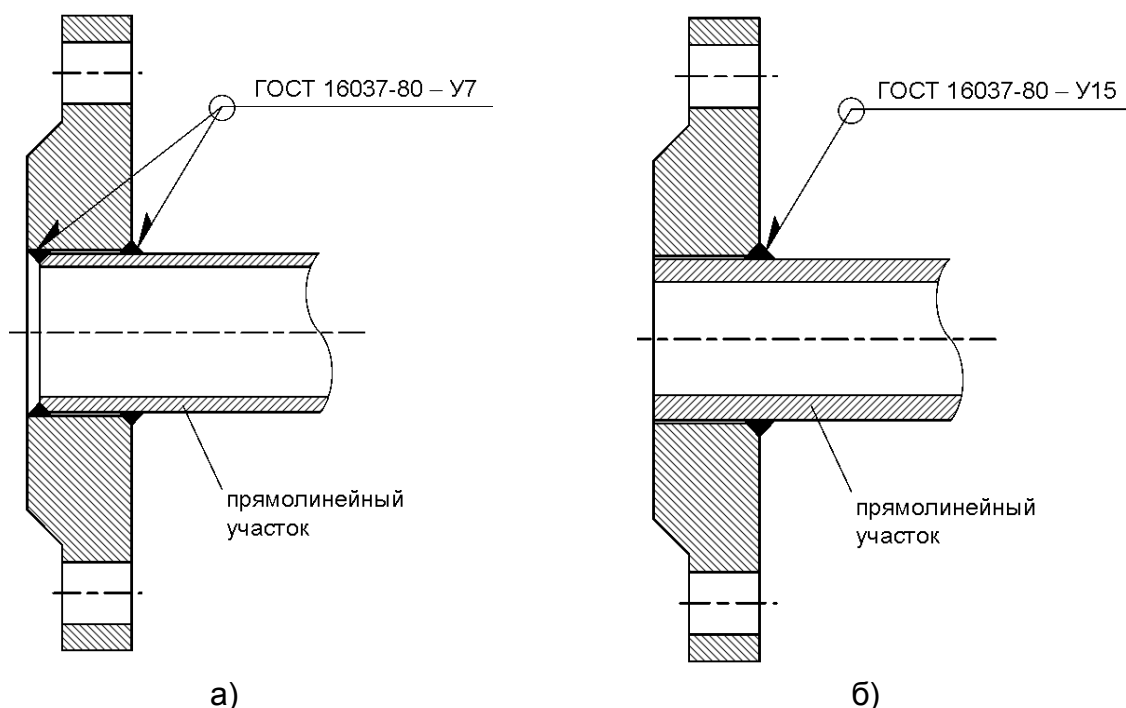


Рис.4. Сварка фланцев с прямыми отрезками трубопровода.

При сварке фланца, приведенного на рис.4б, используются трубы сортамента по ГОСТ 8732-78 только из табл.3.

Таблица 3

DN расходомеров ЭРСВ-4х0 Л(Ф)	Сортамент
20 («сэндвич»)	32 × 6
20 (фланец)	25 × 3
25	32 × 4
32	38 × 3,5; 38 × 4,5
40	45 × 3; 45 × 3,5
50	57 × 3; 57 × 4,5; 57 × 5
65	76 × 6; 76 × 7; 76 × 7,5; 76 × 8
80	89 × 5; 89 × 7; 89 × 7,5; 89 × 8
100	108 × 5; 108 × 8; 108 × 9; 108 × 10
150	159 × 6; 159 × 9; 159 × 10; 159 × 11
200	219 × 11; 219 × 12; 219 × 13
300	325 × 14; 325 × 15; 325 × 16

3.3.2.3. Приварить фланцы к прямолинейным отрезкам трубы, обеспечивая перпендикулярность прилегающей к расходомеру (уплотняющей) поверхности фланца оси привариваемого отрезка трубы(рис.5).

Отклонение **С** уплотнительной поверхности фланца от плоскости, перпендикулярной оси трубы, допускается до 1 % от наружного диаметра фланца, но не более 2 мм.

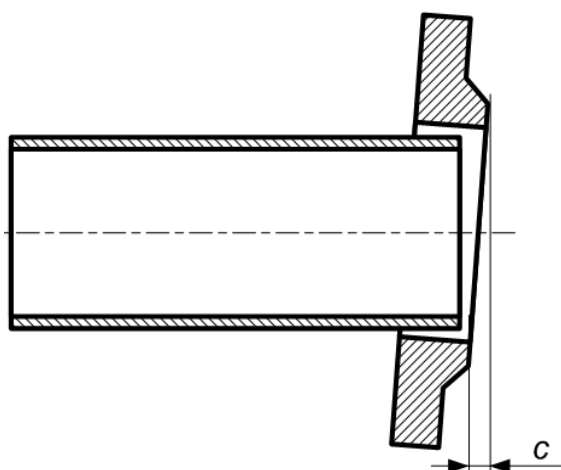


Рис.5. Допуск на перпендикулярность уплотнительной поверхности фланца.

Катет внутреннего сварного шва не должен выходить на уплотняющую поверхность фланца. Для обеспечения гарантированного качества уплотняющей поверхности фланца следует выдерживать расстояние от границы внутреннего сварного шва до внешней кромки проходного отверстия фланца не менее 1 мм (рис.6).

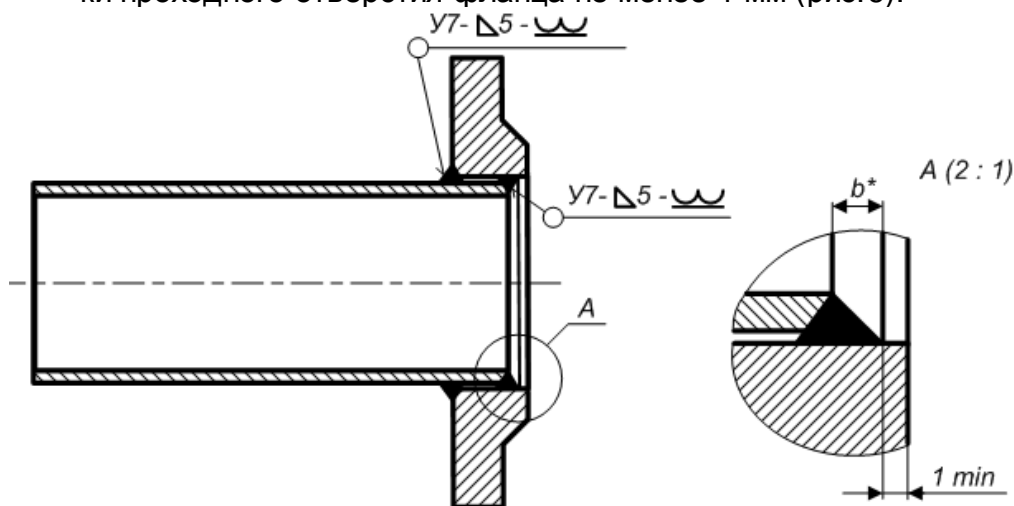


Рис.6. Приварка фланца к прямолинейному отрезку трубы.

Рекомендуемые значения параметра b^* (рис.6):

- $b^* = 5^{+1}$ мм – для $DN < 150$ мм;
- $b^* = 10^{+1}$ мм – для $DN \geq 150$ мм.

При сварке не допускать образования внутри канала наплывов и ступенек. После сварки необходимо убрать изнутри образовавшийся грат и окалину.

- 3.3.2.4. Если монтаж выполняется в трубопровод с DN большим, чем DN ППР, к противоположным концам отрезков труб следует приварить концентрические переходы (рис.7).

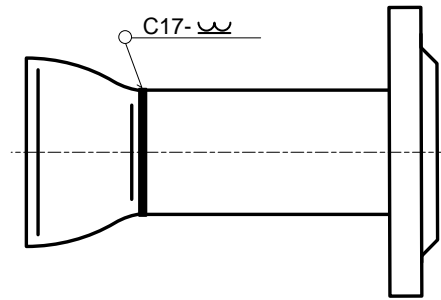


Рис.7. Прямолинейный отрезок трубы с концентрическим переходом.

3.3.2.5. С помощью болтов (шпилек) вся конструкция собирается в единое целое (Приложение А).

Во избежание повреждения ЭМР в процессе сварки полученной конструкции с трубопроводом вместо ППР обязательно должен использоваться его имитатор.

При соблюдении данного требования по умолчанию обеспечивается соосность двух сварных узлов конструкции и плоскопараллельность фланцев, прилегающих к ППР.

При сборке конструкции между имитатором и прилегающими фланцами необходимо установить монтажные прокладки, поставляемые с комплектом элементов арматуры, использовать все болты (шпильки) для сборки узла, а затяжку гаек выполнить в соответствии с п.3.3.4.4 настоящей инструкции.

В процессе сборки необходимо обратить внимание, чтобы отверстия с резьбой М5 на цилиндрической поверхности прилегающих к ППР фланцев, предназначенные для подключения проводников электрического соединения с корпусом ЭМР, оказались на одной линии, параллельной оси конструкции, в положении, удобном для последующего подключения проводников.

3.3.3. Монтаж присоединительной арматуры

3.3.3.1. Перед началом работ на трубопроводе в месте установки комплекта арматуры (сборно-сварной конструкции) участки труб, которые могут отклониться от нормального осевого положения после разрезания трубопровода, следует закрепить хомутами к неподвижным опорам. Трубопровод, освобожденный от жидкости, разрезать и вварить комплект арматуры с имитатором при соблюдении следующих условий:

- если прямолинейные участки имеют разную длину, то первым по направлению потока жидкости устанавливается более длинный участок;
- резьбовые отверстия М5 на цилиндрической поверхности фланцев, предназначенные для подключения проводников электрического соединения с корпусом ЭМР, должны находиться в положении, удобном для последующего подключения проводников.

- 3.3.3.2. При сварке арматуры с трубопроводом следует обеспечить защиту внутренних полостей арматуры и трубопровода от попадания сварного грата и окалины.

После сварки для снятия механических напряжений выполнить термообработку сварных швов в соответствии с РТМ-1с-2000 «Сварка, термообработка и контроль трубных систем котлов и трубопроводов при монтаже и ремонте энергетического оборудования».

- 3.3.3.3. После окончания работ включить трубопровод с ослабленными креплениями к опорам в работу, чтобы проверить герметичность сварных швов и стыков в соответствии с нормами для данного типа трубопровода. При отсутствии герметичности выполнить повторный монтаж.

Перед заменой имитатора на расходомер промыть систему.

Арматура после сварки не должна испытывать нагрузок от трубопровода (изгиба, сжатия, растяжения, кручения из-за перекоса, несоосности или неравномерности затяжки крепежа). Во избежание этого после монтажа необходимо сохранить опоры на подводящем и отводящем трубопроводах, а крепления к опорам затянуть.

3.3.4. Монтаж расходомера

- 3.3.4.1. Установить расходомер таким образом, чтобы ось стойки блока измерения располагалась в вертикальной плоскости с отклонением не более 30° (см. рис.3), а стрелка на ППР совпадала с направлением потока жидкости.

ПРИМЕЧАНИЕ. Расходомер для измерения параметров реверсивного потока может устанавливаться произвольно по отношению к направлению потока в трубопроводе.

- 3.3.4.2. Центровка расходомеров исполнений ЭРСВ-4ХХ,-(5ХХ)Л (под присоединение типа «сэндвич») относительно ответных фланцев трубопровода получается автоматически за счет соответствия внешнего диаметра защитных колец или выступов на торцах ППР диаметру проточек фланцев.

При установке ЭМР необходимо уложить в ответные фланцы новые прокладки, входящие в комплект поставки расходомера.

При монтаже расходомеров под присоединение типа «сэндвич» с защитными кольцами, а также фланцеванных расходомеров могут использоваться прокладки из различных материалов.

ВНИМАНИЕ! При монтаже расходомеров с ППР из полимера должны использоваться резиновые прокладки из комплекта поставки расходомера. Для фиксации прокладок можно использовать клей.

Для раздвижки фланцев трубопровода при установке или извлечении ЭМР (имитатора) рекомендуется использовать поставляемое по заказу специальное раздвижное устройство (комплект В21.05-22.00).

- 3.3.4.3. При установке в трубопровод расходомеров исполнений ЭРСВ-4ХХ(5ХХ)Ф (фланцованных расходомеров) болты в прилегающие фланцы ППР и трубопровода должны заводиться со стороны фланцев трубопровода. При этом длина болтов должна быть такова, чтобы расстояние от торца болта до конструкции расходомера было не менее 3 мм.

Соосность трубопровода и внутреннего канала ППР обеспечивается при соосности фланцев ППР с ответными фланцами трубопровода.

Герметичность стыков между фланцами расходомера и прилегающими фланцами трубопровода при замене имитатора на расходомер обеспечивается при необходимости с помощью дополнительных прокладок из комплекта поставки расходомера.

ВНИМАНИЕ! При установке расходомера необходимо обеспечить соосность прокладок с внутренним каналом ППР, т.е. не должно быть даже частичного перекрытия прокладкой внутреннего канала ППР. Для обеспечения соосности прокладок при установке расходомера рекомендуется фиксировать их с помощью клея.

Установка расходомера в трубопровод должна производиться после проведения всех сварочных, строительных и прочих работ.

- 3.3.4.4. Затяжка гаек при установке ЭМР (имитатора) в трубопровод должна производиться в очередности, обозначенной на рис.8, динамометрическим ключом с крутящим моментом не более, указанного в табл.4.

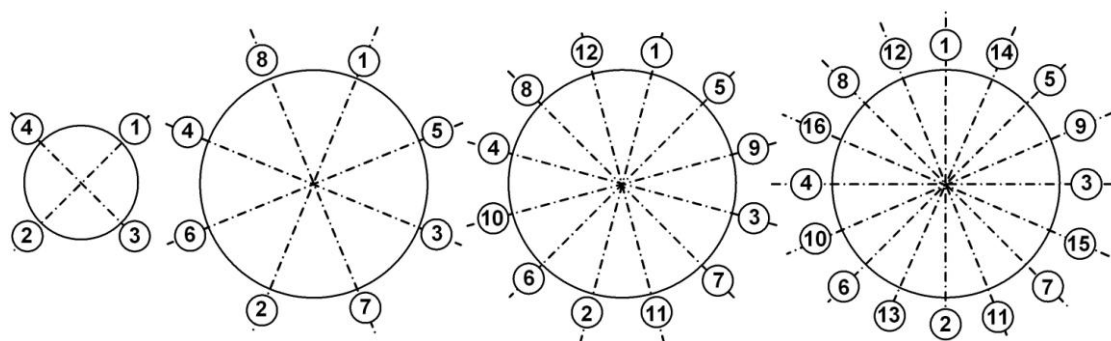


Рис.8. Очередность затяжки гаек на фланцах.

Таблица 4. Значения крутящего момента M_k при затяжке гаек

DN	10	15	20	25	32	40	50	65	80	100	150	200	300
M_k , Н·м	15	15	15	20	25	35	35	40	50	60	80	100	120

В случае превышения усилия затяжки возможно повреждение ППР, вызывающее протечку жидкости во внутреннюю полость ЭМР.

Во избежание образования перекосов и несоосности рекомендуется затяжку гаек производить за несколько проходов, постепенно увеличивая усилие затяжки до указанного в табл.4 и контролируя при этом соосность прилегающих фланцев.

ЗАПРЕЩАЕТСЯ поворачивать ЭМР, установленный в трубопровод, вокруг оси трубопровода.

ВНИМАНИЕ! При невыполнении требований, изложенных в п.п.3.3.1-3.3.4, изготовитель не несет гарантийных обязательств.

3.4. Монтаж ЭМР в пластиковый трубопровод

3.4.1. Набор элементов присоединительной арматуры

3.4.1.1. Для монтажа расходомера в пластиковый (металлопластиковый) трубопровод рекомендуется использовать присоединительную арматуру, показанную на рис.А.6.

Возможна поставка (по заказу) присоединительной арматуры в составе комплекта №4 (фланцованные прямолинейные участки с резьбой, габаритный имитатор, прокладки, крепеж).

Характеристики элементов присоединительной арматуры:

- два прямолинейных патрубка соответствующей длины с DN, равным DN расходомера. К одному концу патрубка приварен плоский фланец по ГОСТ 33259 с доработками. На другом (свободном) конце нарезана трубная цилиндрическая наружная резьба;
- имитатор с DN и габаритно-установочными размерами, соответствующими размерам ППР расходомера, для монтажа которого предназначен комплект арматуры.

Вид сборной конструкции и справочные линейные размеры, а также вид фланцев с доработками приведены в Приложении А.

3.4.1.2. При сборке элементов присоединительной арматуры должны соблюдаться следующий порядок и правила проведения работ:

- а) уложить монтажные прокладки, поставляемые с комплектом арматуры, во фланцы патрубков;
- б) поместить имитатор между фланцами патрубков и с помощью шпилек собрать всю конструкцию в единое целое. При сборке узла использовать все шпильки, а затяжку гаек выполнить в соответствии с п.3.3.4.4 настоящей инструкции.

В процессе сборки необходимо обратить внимание, чтобы отверстия с резьбой М5 на цилиндрической поверхности прилегающих к ППР фланцев, предназначенные для подключения проводников электрического соединения с корпусом ЭМР, оказались на одной линии, параллельной оси конструкции.

3.4.2. Монтаж присоединительной арматуры

3.4.2.1. Перед началом работ трубопровод, освобожденный от жидкости, разрезать в месте монтажа расходомера. Сборную конструкцию следует закрепить хомутами к неподвижным опорам в районе разрезки трубопровода с соблюдением следующего условия: резьбовые отверстия М5 на цилиндрической поверхности фланцев, предназначенные для подключения проводников электрического соединения с корпусом ЭМР, должны находиться в положении, удобном для последующего подключения проводников.

3.4.2.2. Присоединить концы трубопровода к сборной конструкции при помощи фитингов соответствующего типоразмера, установленных на пластиковых (металлопластиковых) трубопроводах.

При необходимости перехода на трубу другого диаметра допускается использовать в качестве конфузоров / диффузоров переходную муфту по ГОСТ 8957.

3.4.2.3. После окончания работ включить трубопровод в работу, чтобы проверить герметичность стыков и соединений в соответствии с нормами для данного типа трубопровода.

Перед заменой имитатора на расходомер промыть систему.

3.4.3. Монтаж расходомера

Монтаж расходомера в пластиковый (металлопластиковый) трубопровод производится так же, как расходомера конструктива под присоединение типа «сэндвич» в металлический трубопровод.

ВНИМАНИЕ! При монтаже в пластиковые (металлопластиковые) трубопроводы должны выполняться рекомендации производителей труб.

3.5. Электромонтаж расходомера

3.5.1. После установки ЭМР в трубопровод произвести подключение к расходомеру кабелей питания и связи. Кабели пропускаются через соответствующие гермовводы ИБ и подключаются к плате модуля обработки. Схема окончного каскада универсальных выходов приведена в части I Приложения В руководства по эксплуатации В41.00-00.00 РЭ.

Подводка напряжения питания ЭМР должна быть выполнена с учетом условий эксплуатации расходомера. В качестве кабеля питания расходомера напряжением =24 В может использоваться кабель с сечением жил $\geq 0,5 \text{ мм}^2$ при длине кабеля питания одного ЭМР до 300 м.

Только при отсутствии разности потенциалов между трубопроводами, на которых установлены расходомеры, допускается подключать несколько расходомеров к одному источнику вторичного питания. При этом допустимая длина кабелей питания пропорционально уменьшается.

В качестве линии связи универсального выхода расходомера с приемником может использоваться двух/четырёхжильный кабель (например, МКВЭВ, КСПВГ или КММ) с сечением жил $\geq 0,35 \text{ мм}^2$ и длиной до 300 м. Для одновременного подключения двух универсальных выходов используется 4-х жильный кабель.

Допускается использовать четырёхжильный кабель для одновременного подключения цепей питания и универсального выхода. При сечении жил кабеля $\geq 0,5 \text{ мм}^2$ максимальная длина кабеля равна 300 метрам, при использовании кабеля с сечением жил $0,35 \text{ мм}^2$ – максимальная длина кабеля составляет 180 метров.

Используемые кабели питания и связи должны соответствовать условиям эксплуатации расходомера.


3.5.2. Перед подключением концы кабелей зачищаются от изоляции на длину 5 мм и облуживаются в соответствии с ГОСТ 23587. К кабелю питания с учетом полярности подключается ответная (кабельная) часть разъема, входящая в комплект поставки, которая затем соединяется с вилкой на плате источника питания. Кабели универсальных выходов подключаются непосредственно к клеммным соединителям на плате модуля обработки.

Кабель питания пропускается через гермоввод рядом с наклейкой «=24В», кабель связи пропускается через другой гермоввод. При использовании 4-жильного (единого) кабеля подключение возможно через любой гермоввод.

ВНИМАНИЕ! Для обеспечения степени защиты расходомера IP65 электромонтаж должен выполняться с соблюдением следующих требований:

- при монтаже расходомера в наклонный или вертикальный трубопровод устанавливать измерительный блок гермовводами вниз (рис.1);
- в качестве кабелей питания и связи использовать кабели круглого сечения с наружным диаметром от 3,0 до 6,5 мм;
- уплотнители корпуса измерительного блока должны быть чистыми, неповрежденными, уложены в соответствующие пазы без образования волн и петель;
- в незадействованные гермовводы должны быть установлены заглушки;
- после окончания электромонтажа винты крышки ИБ и гайки гермовводов надежно затянуть.

При использовании кабелей плоского сечения типа ШВВП степень защиты ЭМР соответствует коду IP52. Для исключения возможности попадания влаги внутрь измерительного блока через гермовводы необходимо подключить кабели с образованием ниспадающей U-образной петли в вертикальной плоскости (рис.9).

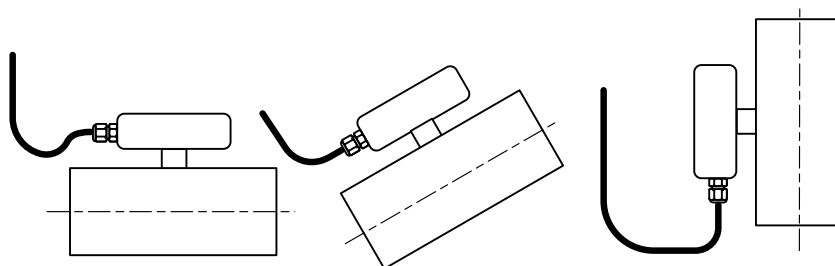

а) горизонтальный б) наклонный в) вертикальный

Рис.9. Положение кабелей на входе в гермовводы при монтаже ЭМР в трубопровод.

3.5.3. Кабели связи и сетевой кабель по возможности крепятся к стене. Для защиты от механических повреждений рекомендуется кабели размещать в металлорукавах, металлических либо пластиковых трубах (в том числе, гофрированных), коробах, лотках или кабель-каналах. Допускается совместное размещение сигнальных кабелей и кабеля питания.

Для фиксации металлорукавов кабелей питания и связи можно использовать пластиковые муфты MAG16, которые могут входить в комплект монтажных частей, крепящиеся на гермовводах измерительного блока расходомера. Металлорукава заворачиваются в данную муфту.

НЕ ДОПУСКАЕТСЯ крепить кабели к трубопроводу с теплоносителем.

3.5.4. Для обеспечения электрического контакта участки трубопровода, разрезанного в месте установки ЭМР, необходимо соединить проводниками сечением не менее 4 мм^2 через винт на ИБ. При наличии на трубопроводе катодной защиты сечение перемычек должно соответствовать величине тока катодной защиты.

Для подключения перемычек используются отверстия с резьбой М5 на цилиндрической поверхности фланцев.

3.5.5. Необходимость защитного заземления прибора определяется в соответствии с требованиями главы 1.7 «Правил устройства электроустановок» (ПУЭ) в зависимости от напряжения питания и условий размещения прибора.

Защитное заземление, а также заземляющее устройство должны удовлетворять требованиям ПУЭ. Во избежание отказа прибора не допускается в качестве защитного заземления использовать систему заземления молниезащиты.

В соответствии с ПУЭ заземляющий проводник, выполняемый медным проводом с механической защитой, должен иметь сечение не менее $2,5 \text{ мм}^2$, без механической защиты – не менее 4 мм^2 .

Подключается заземляющий проводник к одному из винтов на фланце трубопровода, к которому присоединена перемычка расходомера (рис.А1, А5, А6).

ВНИМАНИЕ! При наличии катодной защиты трубопровода заземление расходомера не допускается.

3.5.6. В расходомерах исполнений ЭРСВ-5Х0 предусмотрена возможность разворота крышки измерительного блока с установленным на ней индикатором на 180°.

Для разворота крышки необходимо открутить крепежные винты и аккуратно развернув ее на 180°, установить ее назад на измерительный блок и закрепить винтами.

4. ДЕМОНТАЖ

- 4.1. Демонтаж расходомера для отправки на периодическую поверку либо ремонт производится в нижеуказанном порядке:
 - отключить питание расходомера; отключить сетевой и сигнальные кабели от расходомера;
 - отключить от фланцев соединительные перемычки;
 - перекрыть движение жидкости в месте установки ППР, убедиться в полном снятии давления в трубопроводе и слить жидкость;
 - демонтировать ППР и установить имитатор.
- 4.2. После установки имитатора проверить герметичность стыков. При необходимости заменить прокладку. При отсутствии протеканий возможно включение трубопровода в работу.
- 4.3. Перед упаковкой очистить внутренний канал электромагнитного ППР от отложений и остатков жидкости.


5. ВВОД В ЭКСПЛУАТАЦИЮ

- 5.1. При вводе расходомера в эксплуатацию должно быть проверено:
- соответствие направления стрелки на корпусе нереверсивного расходомера направлению потока жидкости в трубопроводе;
 - соответствие длин прямолинейных участков на входе и выходе ЭМР с учетом реверсивности потока;
 - правильность подключения расходомера и взаимодействующего оборудования в соответствии с выбранной схемой;
 - правильность заданных режимов работы выходов расходомера;
 - соответствие напряжения питания требуемым техническим характеристикам.
- 5.2. Расходомер при первом включении или после длительного перерыва в работе готов к эксплуатации после:
- 30-минутной промывки ППР потоком жидкости;
 - 30-минутного прогрева расходомера.
- 5.3. Подключение адаптера USB-ЭР для считывания и/или модификации сервисных параметров выполняется в соответствии с Приложением Б.
- 5.4. Для исключения возможности изменения сервисных параметров после ввода прибора в эксплуатацию должна быть опломбирована контактная пара разрешения модификации сервисных параметров на плате модуля обработки.

Для защиты от несанкционированного доступа при эксплуатации должна быть опломбирована крышка измерительного блока.

При наличии байпаса необходимо опломбировать его задвижки в закрытом положении.

ПРИЛОЖЕНИЕ А. Конструкции из углеродистой стали для установки расходомеров в трубопровод

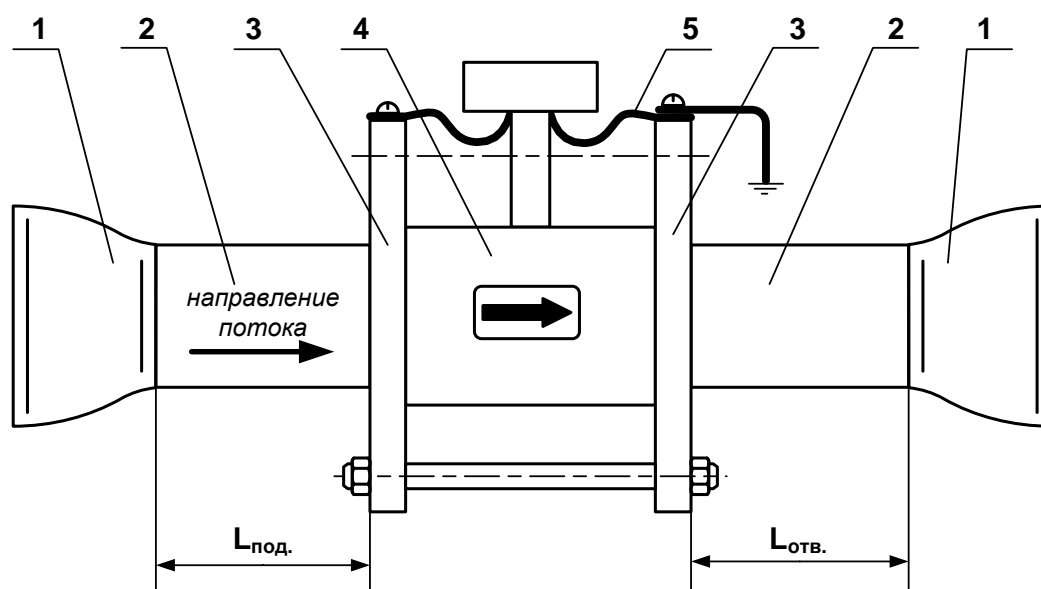

1 – концентрический переход (по ГОСТ 17378 исполнения 2); 2 – прямолинейный отрезок трубы; 3 – прилегающий фланец; 4 – ЭМР (габаритный имитатор ППР); 5 – электрические проводники для соединения корпуса ЭМР с трубопроводом.

Рис.А.1. Сборно-сварная конструкция для монтажа в трубопровод расходомеров исполнений «Лайт М» с защитными кольцами (под присоединение типа «сэндвич»).

Таблица А.1. Минимальные размеры(мм) прямолинейных участков при монтаже ЭМР исполнений «Лайт М» (ЭРСВ-Х40 ЛВ, ЭРСВ-Х40 ЛВ Р), под присоединение типа «сэндвич»

DN	L _{под.} *	L _{отв.} *	L _{отв.реверс.} *
10	30	10	30
15	45	15	45
20	60	20	60
25	75	25	75
32	96	32	96
40	120	40	120
50	150	50	150
65	195	65	195
80	240	80	240
100	300	100	300
150	450	150	450


* - справочные размеры подводящего (L_{под.}) и отводящего (L_{отв.}) участков трубопровода без учета технологических допусков.

При монтаже ЭМП используются плоские приварные фланцы по ГОСТ 33259 на давление 1,6 МПа или 2,5 МПа (арматура в соответствии с п.1.3. руководства по эксплуатации ч.1):

- для DN10, DN15, DN20 – фланцы исполнения В (исполнения 1[⊗]) – с соединительным выступом – с последующей доработкой до исполнения F (исполнения 3[⊗]), рис.А.2;

- для DN25 - DN150 – фланцы исполнения F (исполнения 3[⊗]) – с впадиной.

Дополнительно, до выполнения сварочных работ производится доработка фланцев, которая заключается в выполнении резьбового отверстия М5 на цилиндрической поверхности фланца для фиксации электрического проводника (рис.А.2).

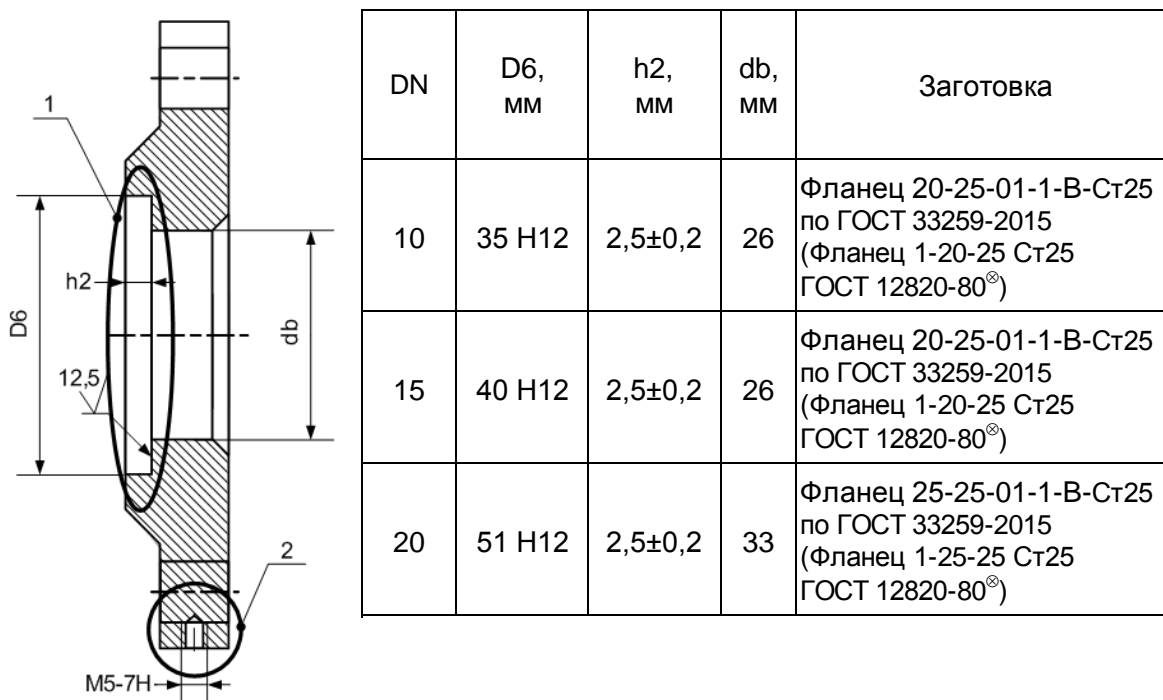


1 – доработка до исполнения F (исполнения 3[⊗]);

2 – резьбовое отверстие М5 (доработка).


Рис.А.2. Доработка фланцев по ГОСТ 33259-2015 исполнения В (исполнения 1[⊗]) для установки ЭМП DN10... DN20.

Для сварки фланцев под ЭМП DN10, DN15, DN20, указанных на рис.А.2, с трубопроводом рекомендуется использовать переходные патрубки (рис.А.3) с длиной не менее длины прямолинейного участка (см. табл.1).

После сварки фланца с патрубком проводится обработка поверхности (со снятием усиления сварного шва), прилегающей к расходомеру, в соответствии с рис.А.4. Сварка патрубков с трубопроводом выполняется встык.

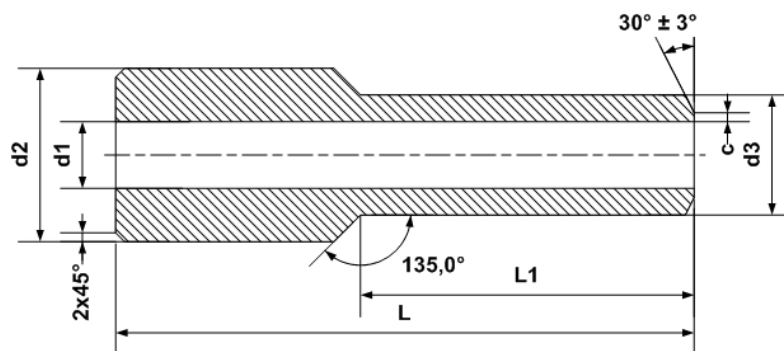

а) DN10, DN15

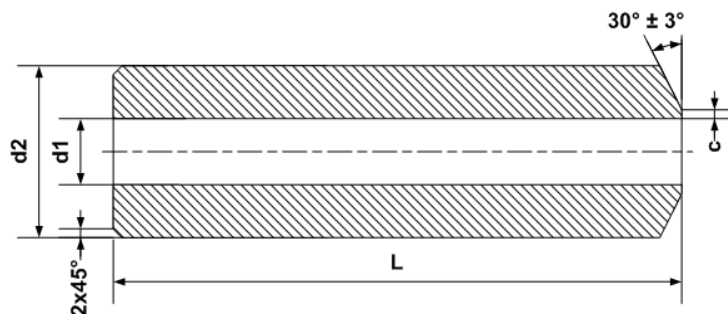

б) DN20

DN	d1, мм	d2, мм	d3, мм	c, мм	L, мм	L1, мм
10	10,6	26	17	0,5 ^{+0,5}	75	40
15	15	26	21		75	40
20	20	32	-	1±0,5	100	65
					84	-
					124	

Рис.А.3. Вид и размеры переходных патрубков DN10, DN15, DN20.


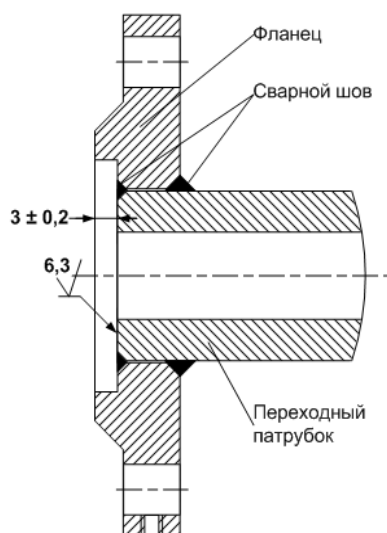


Рис.А.4. Вид сварки фланцев DN10, DN15, DN20 с переходным патрубком.

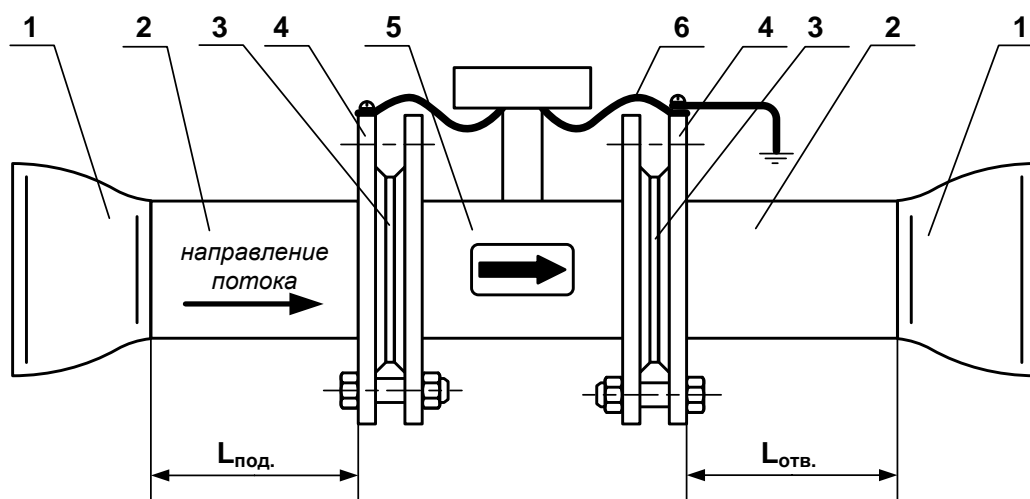

1 – концентрический переход (по ГОСТ 17378 исполнения 2); 2 – прямолинейный отрезок трубы; 3 – прокладки; 4 – прилегающий фланец; 5 – фланцованный ППР (габаритный имитатор ППР); 6 – электрические проводники для соединения корпуса ЭМР с трубопроводом.

Рис.А.5. Сборно-сварная конструкция для монтажа в трубопровод расходомеров исполнений «Лайт М» (фланцованных).


Таблица А.2. Минимальные размеры(мм) прямолинейных участков при монтаже ЭМР фланцованных исполнений «Лайт М» (ЭРСВ-Х40 ФВ, ЭРСВ-Х40 ФВ Р)

DN	L _{под.} *	L _{отв.} *	L _{отв.реверс.} *
20	60	20	60
25	75	25	75
32	96	32	96
40	120	40	120
50	150	50	150
65	195	65	195
80	240	80	240
100	300	100	300
150	450	150	450
200	600	200	600
300	900	300	900

* - справочные размеры подводящего (L_{под.}) и отводящего (L_{отв.}) участков трубопровода без учета технологических допусков.

Плоские приварные фланцы по ГОСТ 33259-2015 исполнения В (исполнения 1[®]) – с соединительным выступом, поставляемые в составе комплекта присоединительной арматуры, подвергаются доработке, заключающейся в выполнении резьбового отверстия М5 для фиксации электрического проводника на цилиндрической поверхности фланца (см. рис.А.2).

Концентрические переходы для DN10 и DN15 фланцеванных ЭМР и под присоединение типа «сэндвич» выполняются по чертежам завода-изготовителя.

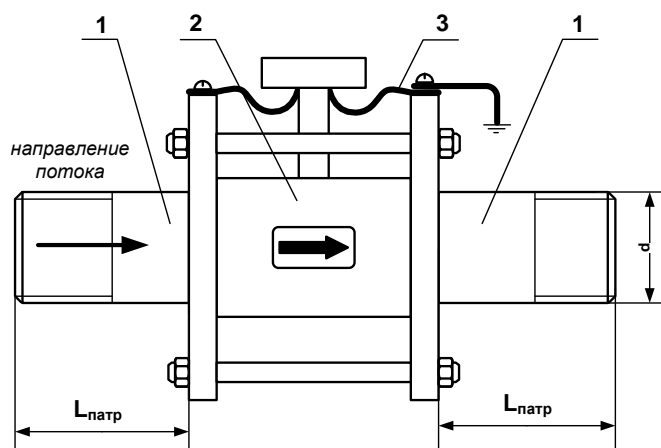

1 – патрубок с фланцем; 2 – ЭМР (габаритный имитатор ППР); 3 – электрические проводники для соединения корпуса ЭМР с трубопроводом.

Рис.А.6. Сборная конструкция для монтажа в пластиковый (металлопластиковый) трубопровод расходомеров исполнений «Лайт М» (под присоединение типа «сэндвич», комплект №4).

Таблица А.3. Минимальные размеры (мм) сборной конструкции для ЭМР исполнений «Лайт М» (поставляются в сборе)

DN	L _{патр} *	d
10	59	G 3/8 - B
15	59	G 1/2 - B
20	68	G 3/4 - B
25	84	G 1 - B
32	102	G 1 1/4 - B
40	130	G 1 1/2 - B
50	163	G 2 - B
65	208	G 2 1/2 - B
80	251	G 3 - B
100	309	G 4 - B

* - справочные размеры патрубка (L_{патр}).

С патрубками используются фланцы по ГОСТ 33259-2015:

- для DN10, DN15, DN20 – фланцы исполнения B (исполнения 1[⊗]) – с соединительным выступом;
- для DN25...DN80 – фланцы исполнения F (исполнения 3[⊗]) – с впадиной.


Перед сваркой производится доработка фланцев: на цилиндрической поверхности фланца выполняется резьбовое отверстие М5 для фиксации электрических проводников (рис.А.2).

ВНИМАНИЕ!

Монтаж расходомеров исполнений «Лайт М» 4ХХ/5ХХЛ в пластиковый (металлопластиковый) трубопровод без использования сборной конструкции, приведенной на рис.А.6, или расходомеров 4ХХ/5ХХФ без защитных колец не обеспечивает электрический контакт корпуса ЭМР с измеряемой жидкостью. В этом случае изготовитель не гарантирует устойчивую работу расходомера.

Для устойчивой работы расходомеров с пластиковой проточной частью в пластиковых трубопроводах без использования сборной конструкции необходимо использовать токоотводы, показанные на рис. А.7. Токоотводы устанавливаются между расходомером и ответными фланцами, «лапками» к расходомеру. С обеих сторон каждого токоотвода устанавливаются уплотняющие прокладки.

ПРИМЕЧАНИЕ. При монтаже расходомеров исполнений «Лайт М» 4ХХ/5ХХФ с защитными кольцами в пластиковый (металлопластиковый) трубопровод электрический контакт с измеряемой жидкостью обеспечивается за счет заземляющего элемента. В этом случае не требуется подключение электрических проводников к фланцам трубопровода.

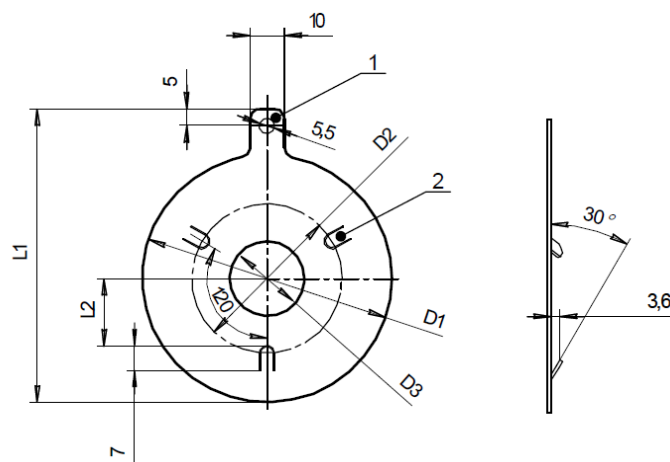

1 – отверстие для подключения электрических проводников для соединения корпуса ЭМР с трубопроводом; 2 – лапки для центрирования

Рис.А.7. Токоотвод для расходомеров исполнений «Лайт М» 4ХХ/5ХХЛ для установки в пластиковый (металлопластиковый) трубопровод без использования сборной конструкции.

Таблица А.4. Размеры токоотвода (мм)

DN	L1	L2	D1	D2	D3
20	86	24	73	48	22
25	86	22,5	73	55,5	27
32	95	31,5	82	63	32
40	103	36,5	90	73	41
50	115	42,5	102	85	51

ПРИЛОЖЕНИЕ Б. Подключение адаптера USB-ЭР

Адаптер USB-ЭР подключается к разъему XP2 на плате модуля обработки (Руководство по эксплуатации В41.00-00.00 РЭ. Часть I, Приложение Б). При наличии модуля интерфейсов адаптер подключается к разъему XP2 вместо шлейфа модуля интерфейсов.

Подключение адаптера USB-ЭР к расходомеру выполняется в соответствии с рис.Б.1 (лицевая панель измерительного блока снята).

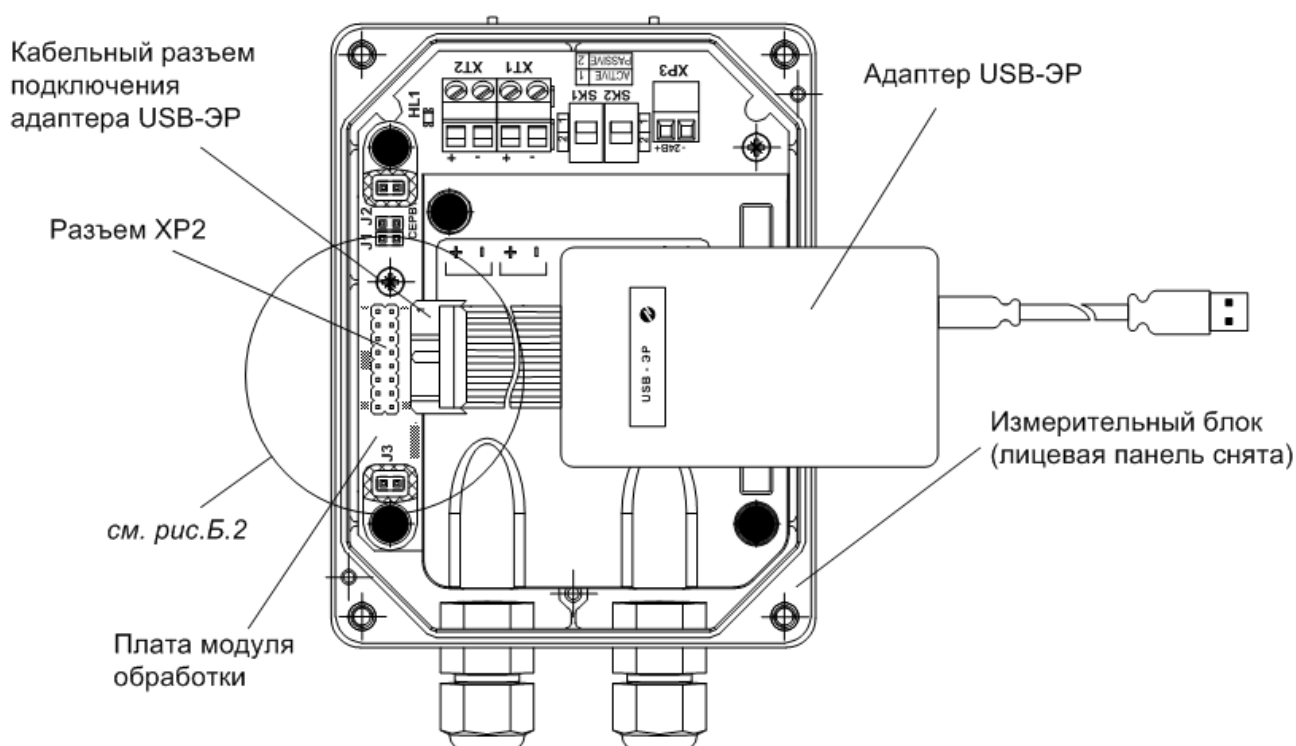


Рис.Б.1. Вид адаптера USB-ЭР при подключении к расходомеру.

При выполнении подключения кабельный разъем адаптера USB-ЭР (разъем UART) должен быть ориентирован следующим образом: маркер гнездового контакта 1 на разьеме адаптера направлен на штыревой контакт 1 разъема XP2 модуля обработки.

Сочленение разъема на кабеле адаптера и разъема XP2 производится без смещения.


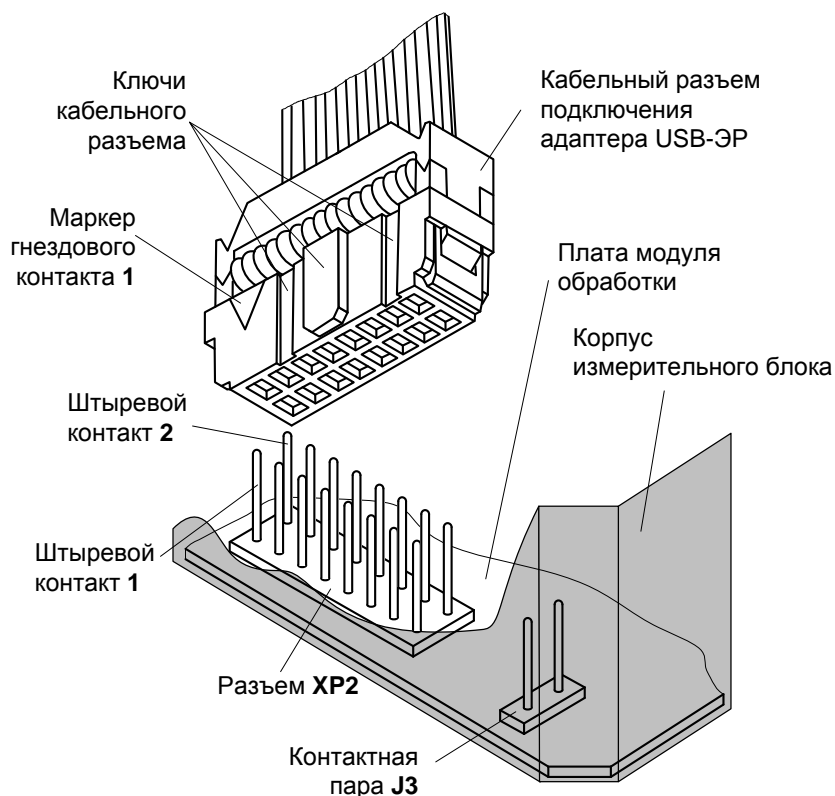


Рис.Б.2. Вид разъема XP2 на плате модуля обработки.


Для модификации установочных параметров расходомера необходимо установить перемычку на соответствующую контактную пару на плате модуля обработки.

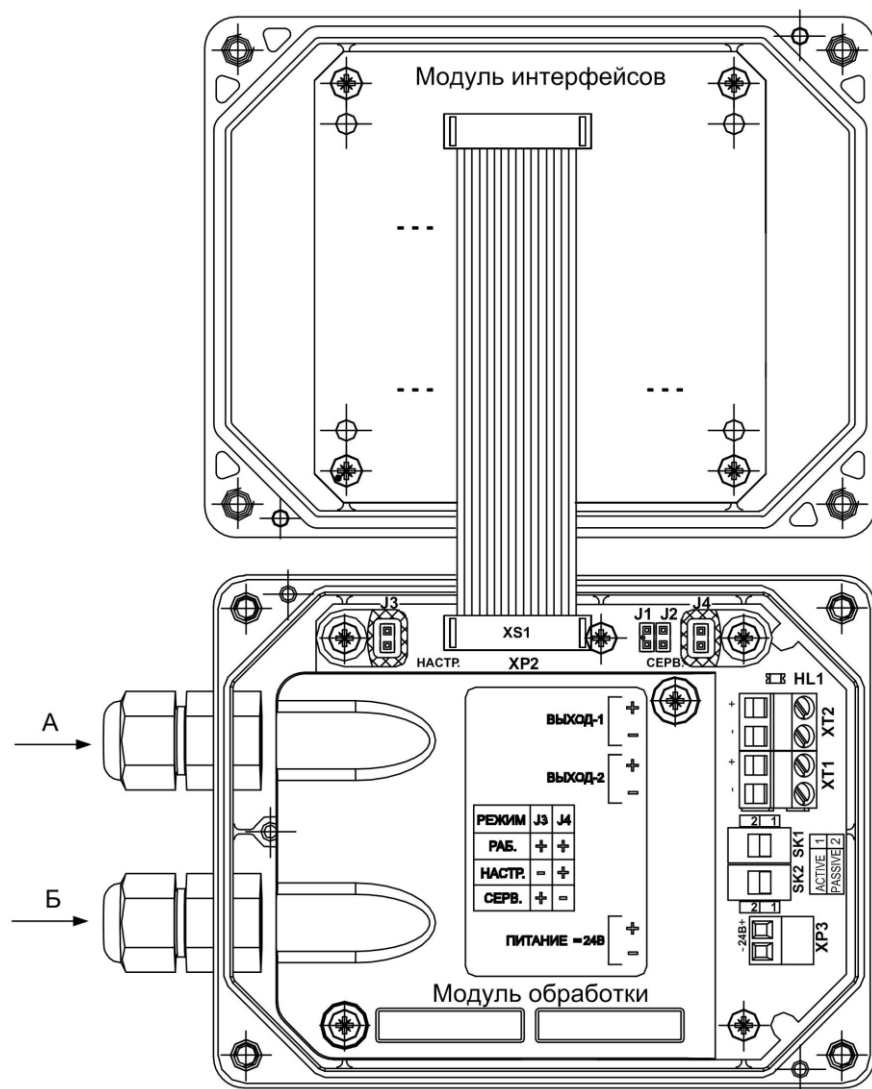

Коммутационные элементы на модуле обработки:

- HL1 – светодиод индикации состояния расходомера;
- J1, J2 – контактные пары обеспечения модификации коэффициента КР универсального выхода №1;
- J4 – контактная пара обеспечения перевода расходомера в режим СЕРВИС;
- XP2 – разъем подключения шлейфа модуля интерфейсов;
- XP3 – разъем подключения кабеля питания =24В;
- XT1 – контактная колодка универсального выхода №2;
- XT2 – контактная колодка универсального выхода №1;
- SK1 – переключатель режима работы универсального выхода №1;
- SK2 – переключатель режима работы универсального выхода №2.

Рис.Б.3. Вид модуля обработки и модуля интерфейсов.

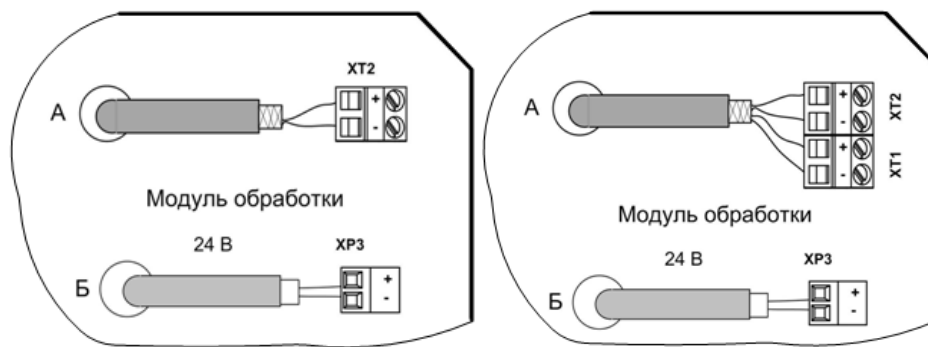

а) универсальный выход 1

б) универсальные выходы 1 и 2

Рис.Б.4. Варианты электромонтажа расходомера.